

Башкортостан Республикасы  
Стерлитамак калаһы кала округының  
«Балалар экология үзәге» муниципаль автономиялы өстама  
белем биреу учреждениеһы



Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования  
"Детский экологический центр"  
городского округа город Стерлитамак  
Республики Башкортостан

Адрес	453124, г.Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 54, тел. (3473)25-72-13	ИНН	0268022953
Банк получателя	РКЦ Стерлитамак г.Стерлитамак	КПП	026801001
Получатель	ФУ администрации ГО г.Стерлитамак РБ (МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ л/с 30503007800)	Р/счет	40701810580823000003
		БИК	048082000

№ 01-29/118 от «29» 10 2019г.

на № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

**Стерлитамакский межрайонный отдел  
надзорной деятельности и профилактической работы  
УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Республике Башкортостан**

27.09.2019 г. была проведена проверка противопожарного состояния объекта защиты МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ старшим помощником прокурора г. Стерлитамака Юлдашевым В.М. совместно с государственным инспектором г.Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кашафудиновым Р.Р..

Администрация МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан во исполнении представления № 1994-2-15-51/1 от 22.10.2019 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения направляет Вам информацию о проведении мероприятий по устранению нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних:

1. Согласно договора № 58-РПС/33 от 03.10.2019 г. с ООО «МонтажСпецСтрой» был произведен расчет пожарного риска, во внимание принимались все нарушения по пожарной безопасности:

а) нарушение ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» у выхода на лестницу 3-го типа в полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (фактически перепад высот составляет 7 см).

б) нарушение ст.4, ч.2, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п.6.27 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота горизонтальных участков путей эвакуации в проеме между коридором и фойе на первом этаже составляет менее 2 м. (фактическая высота 1,955 м).

в) нарушение ст.4, ч.2, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п.6.28\* СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в проеме между коридором и фойе на первом этаже в полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (фактический перепад высот составляет 3 см).

2. Нарушение ст.4, ч.2, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота эвакуационного выхода ведущего с коридора этажа в лестничную клетку, в свету составляет менее 1,9 м. (фактическая высота 1,88 м). - планируется выполнить во 2 квартале 2020 г. по мере финансирования.

3. Издан приказ №209 от 29.10.2019 г. о привлечении к дисциплинарной ответственности - заместителя директора МАУ ДО «ДЭЦ» Сурашеву М. А.

Директор



Н.В. Рахматуллина